


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Формировании монтажной ниши
для профиля **i100**
по шаблону

Шаблон №7

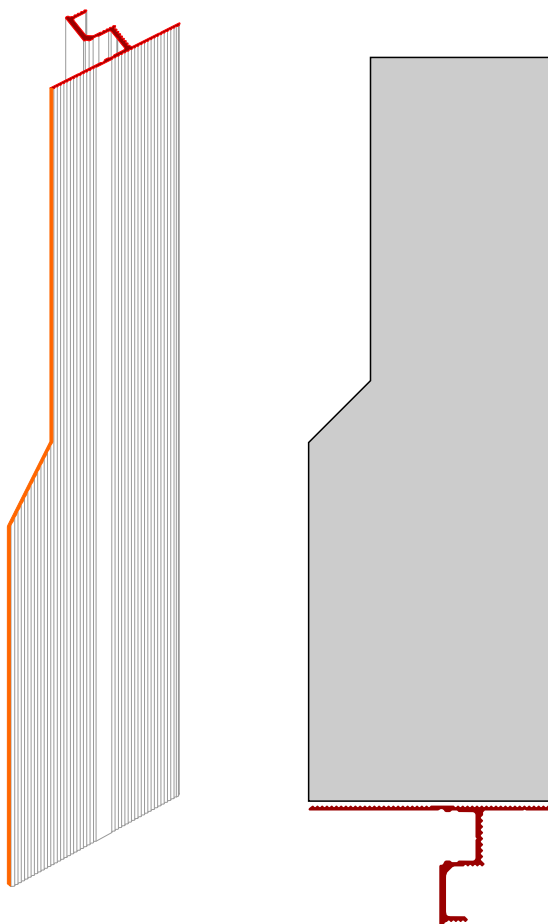


Скрытый плинтус Invisible i100

Монтаж на ГКЛ перегородку в два слоя - примыкание к полу
Для напольных покрытий (без степени расширения и сжатия)

Узел Стена - Пол

Вертикальное сечение

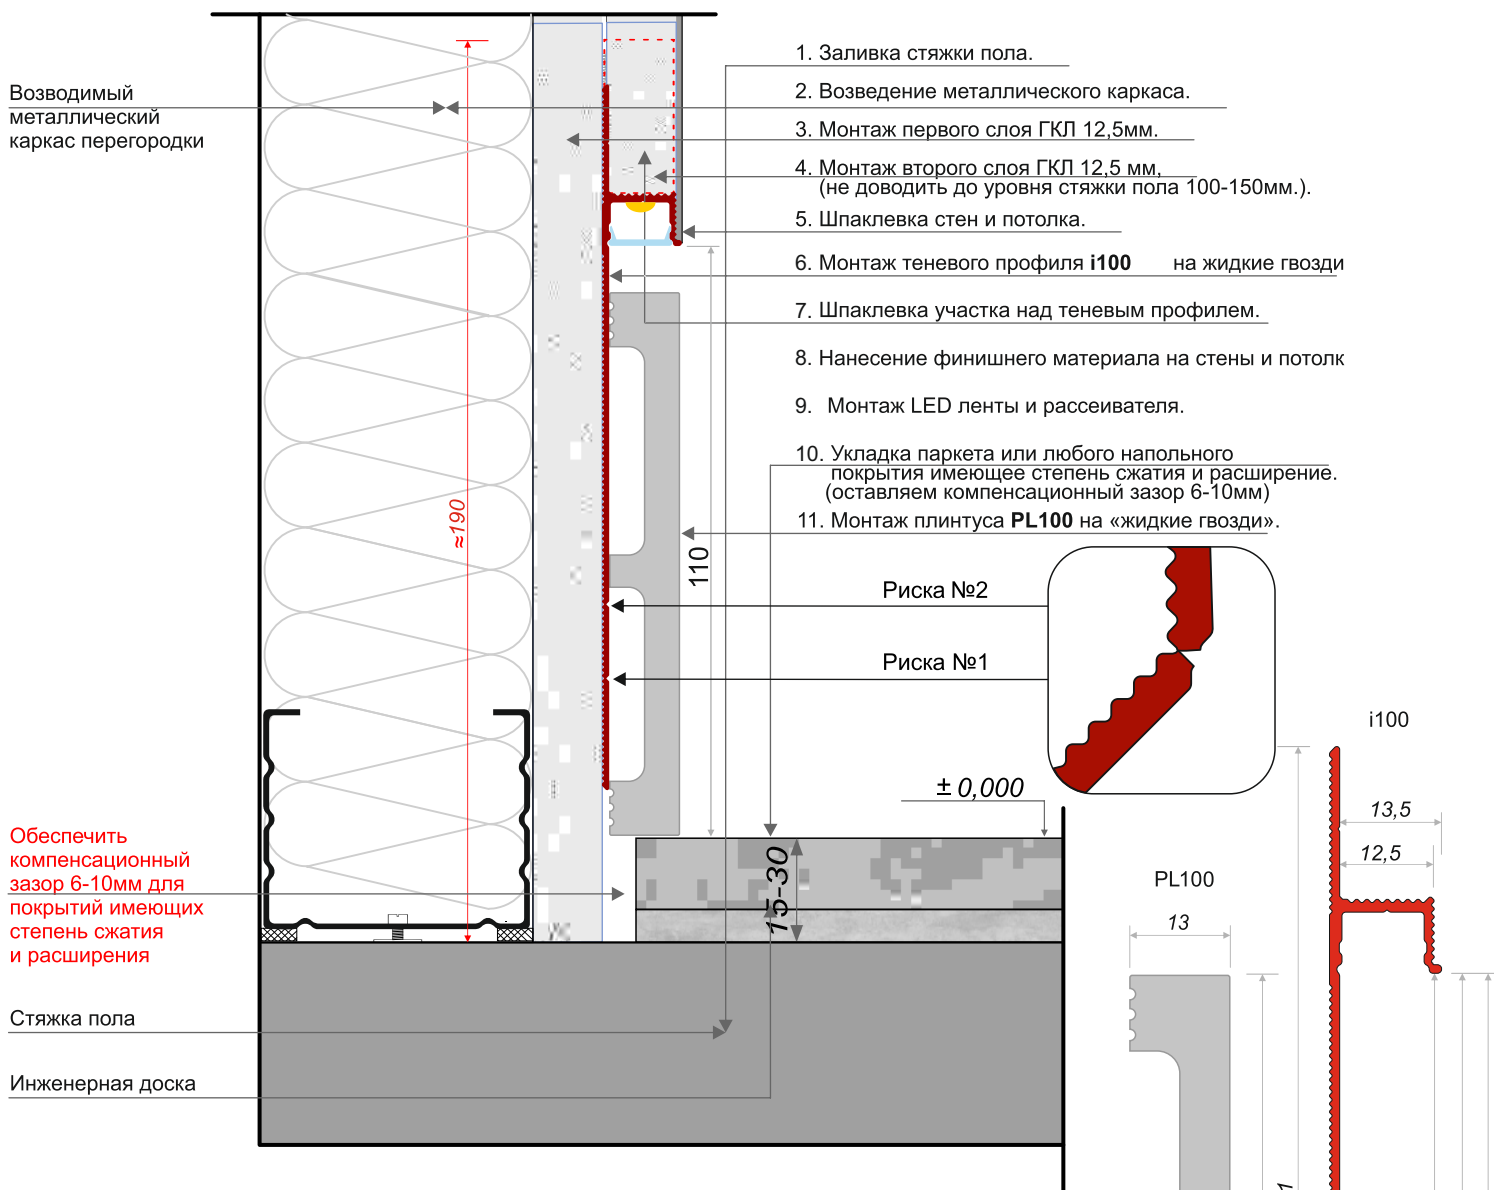

Последовательность монтажа:

1. Заливка стяжки пола
2. Возведение металлического каркаса
3. Монтаж одного слоя ГКЛ 12,5мм, не доводить до напольного покрытия 10-15мм.
4. Монтаж второго слоя ГКЛ 12,5 мм (не до уровня стяжки пола 180мм.).
5. Шпаклевка стен и потолка.
6. Монтаж Теневого профиля **i100** на первый слой ГКЛ на жидкие гвозди с фиксацией саморезами, профиль ставится на напольное покрытие.
7. Монтаж вставок из ГКЛ над Теньевым профилем
8. Шпаклевка участка над теньевым профилем.
9. Покраска стен и потолка.
10. Укладка паркета или любого напольного покрытия имеющее степень сжатия и расширение. (оставляем компенсационный зазор 6-10мм)
11. При использовании подсветки производится монтаж LED ленты в профиль **i100** и установка рассеивателя (Можно приобрести вместе с профилем).
12. Монтаж плинтуса **PL100** на «жидкие гвозди».

Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теньевой профиль.


Скрытый плинтус Invisible i100

Монтаж на ГКЛ перегородку в два слоя - примыкание к полу

Для напольных покрытий с невидимым компенсационным зазором
(со степенью расширения и сжатия)

Узел Стена - Пол

Вертикальное сечение

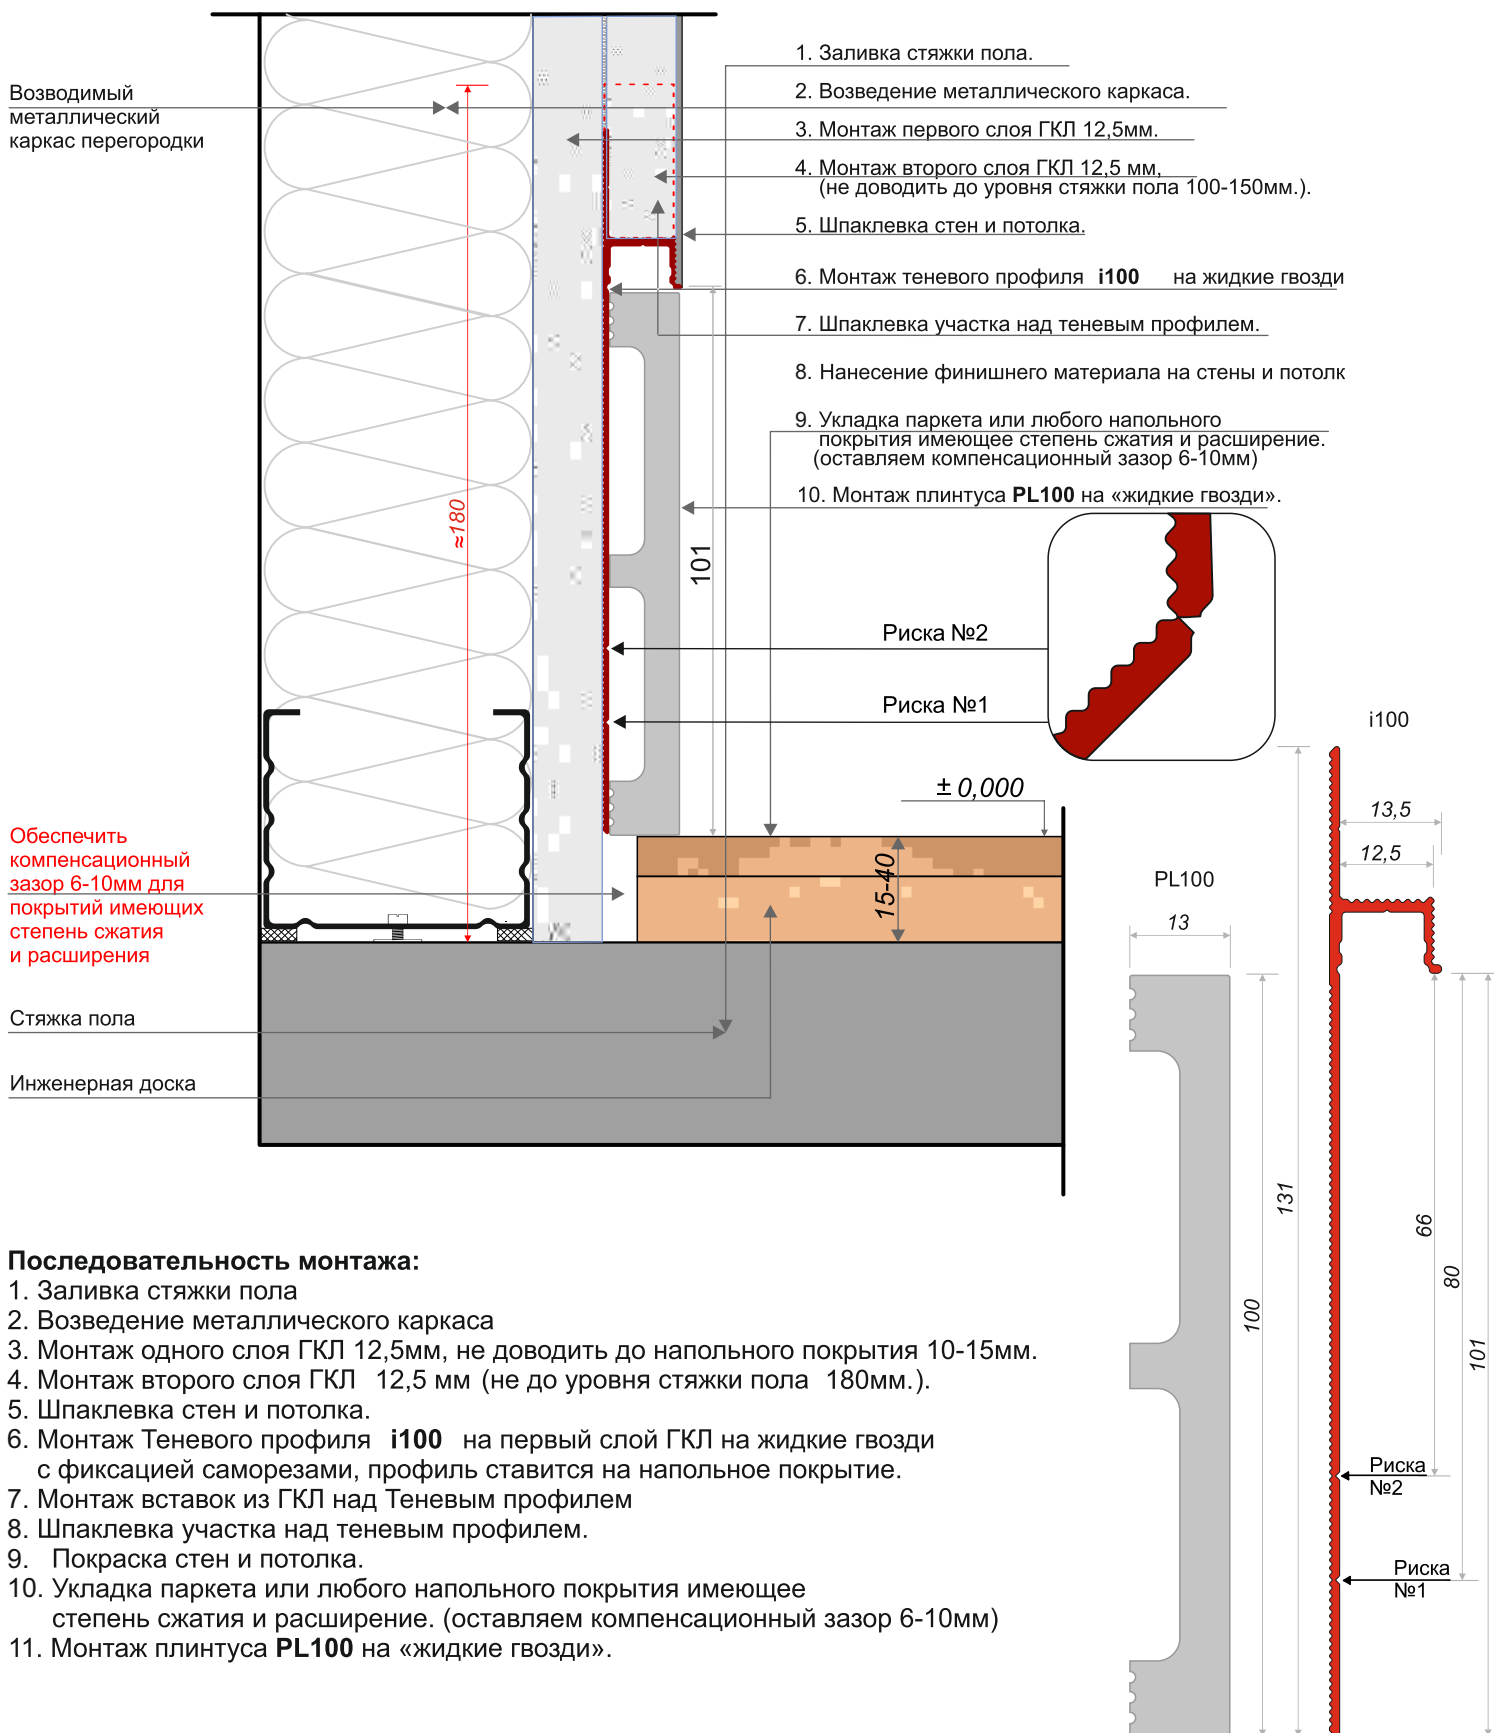

Последовательность монтажа:

1. Заливка стяжки пола
2. Возведение металлического каркаса
3. Монтаж одного слоя ГКЛ 12,5мм, не доводить до напольного покрытия 10-15мм.
4. Монтаж второго слоя ГКЛ 12,5 мм (не до уровня стяжки пола 180мм.).
5. Шпаклевка стен и потолка.
6. Монтаж Теневого профиля **i100** на первый слой ГКЛ на жидкие гвозди с фиксацией саморезами, профиль ставится на напольное покрытие.
7. Монтаж вставок из ГКЛ над Теньвым профилем
8. Шпаклевка участка над теньвым профилем.
9. Покраска стен и потолка.
10. Укладка паркета или любого напольного покрытия имеющее степень сжатия и расширение. (оставляем компенсационный зазор 6-10мм)
11. Монтаж плинтуса **PL100** на «жидкие гвозди».

Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теньвой профиль.


Скрытый плинтус Invisible i100

Монтаж на стену под штукатурку - примыкание к полу

Для напольных покрытий (без степени расширения и сжатия)

Узел Стена - Пол

Вертикальное сечение

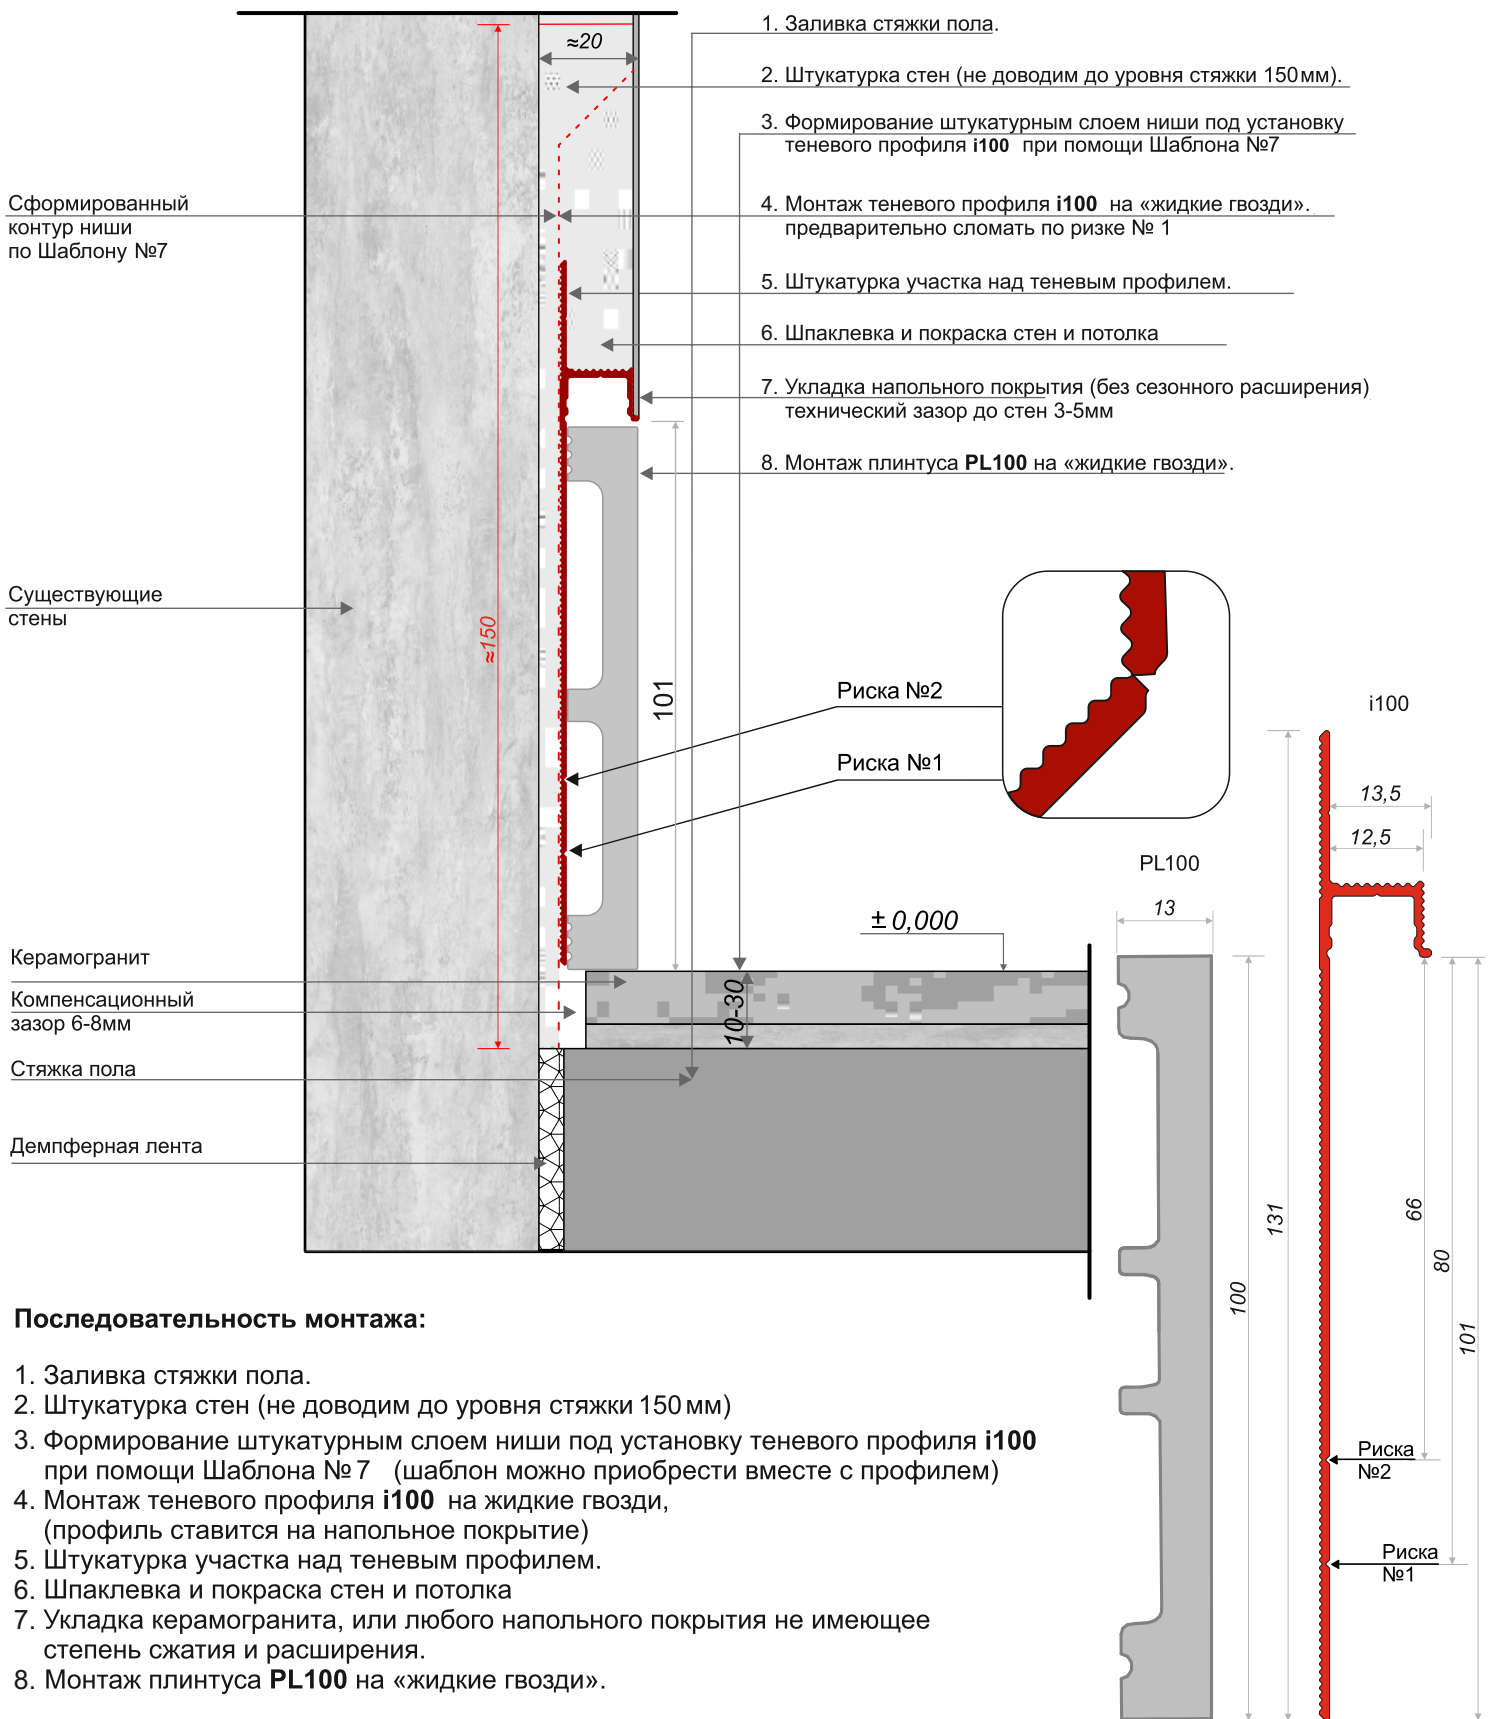

Последовательность монтажа:

1. Заливка стяжки пола.
2. Штукатурка стен (не доводим до уровня стяжки 150 мм)
3. Формирование штукатурным слоем ниши под установку теневого профиля **i100** при помощи Шаблона №7 (шаблон можно приобрести вместе с профилем)
4. Монтаж теневого профиля **i100** на жидкие гвозди, (профиль ставится на напольное покрытие)
5. Штукатурка участка над теневым профилем.
6. Шпаклевка и покраска стен и потолка
7. Укладка керамогранита, или любого напольного покрытия не имеющее степень сжатия и расширения.
8. Монтаж плинтуса **PL100** на «жидкие гвозди».

Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теновый профиль.


Скрытый плинтус Invisible i100

Монтаж на стену под штукатурку - примыкание к полу

Для напольных покрытий с невидимым компенсационным зазором (со степенью расширения и сжатия)

Узел Стена - Пол

Вертикальное сечение

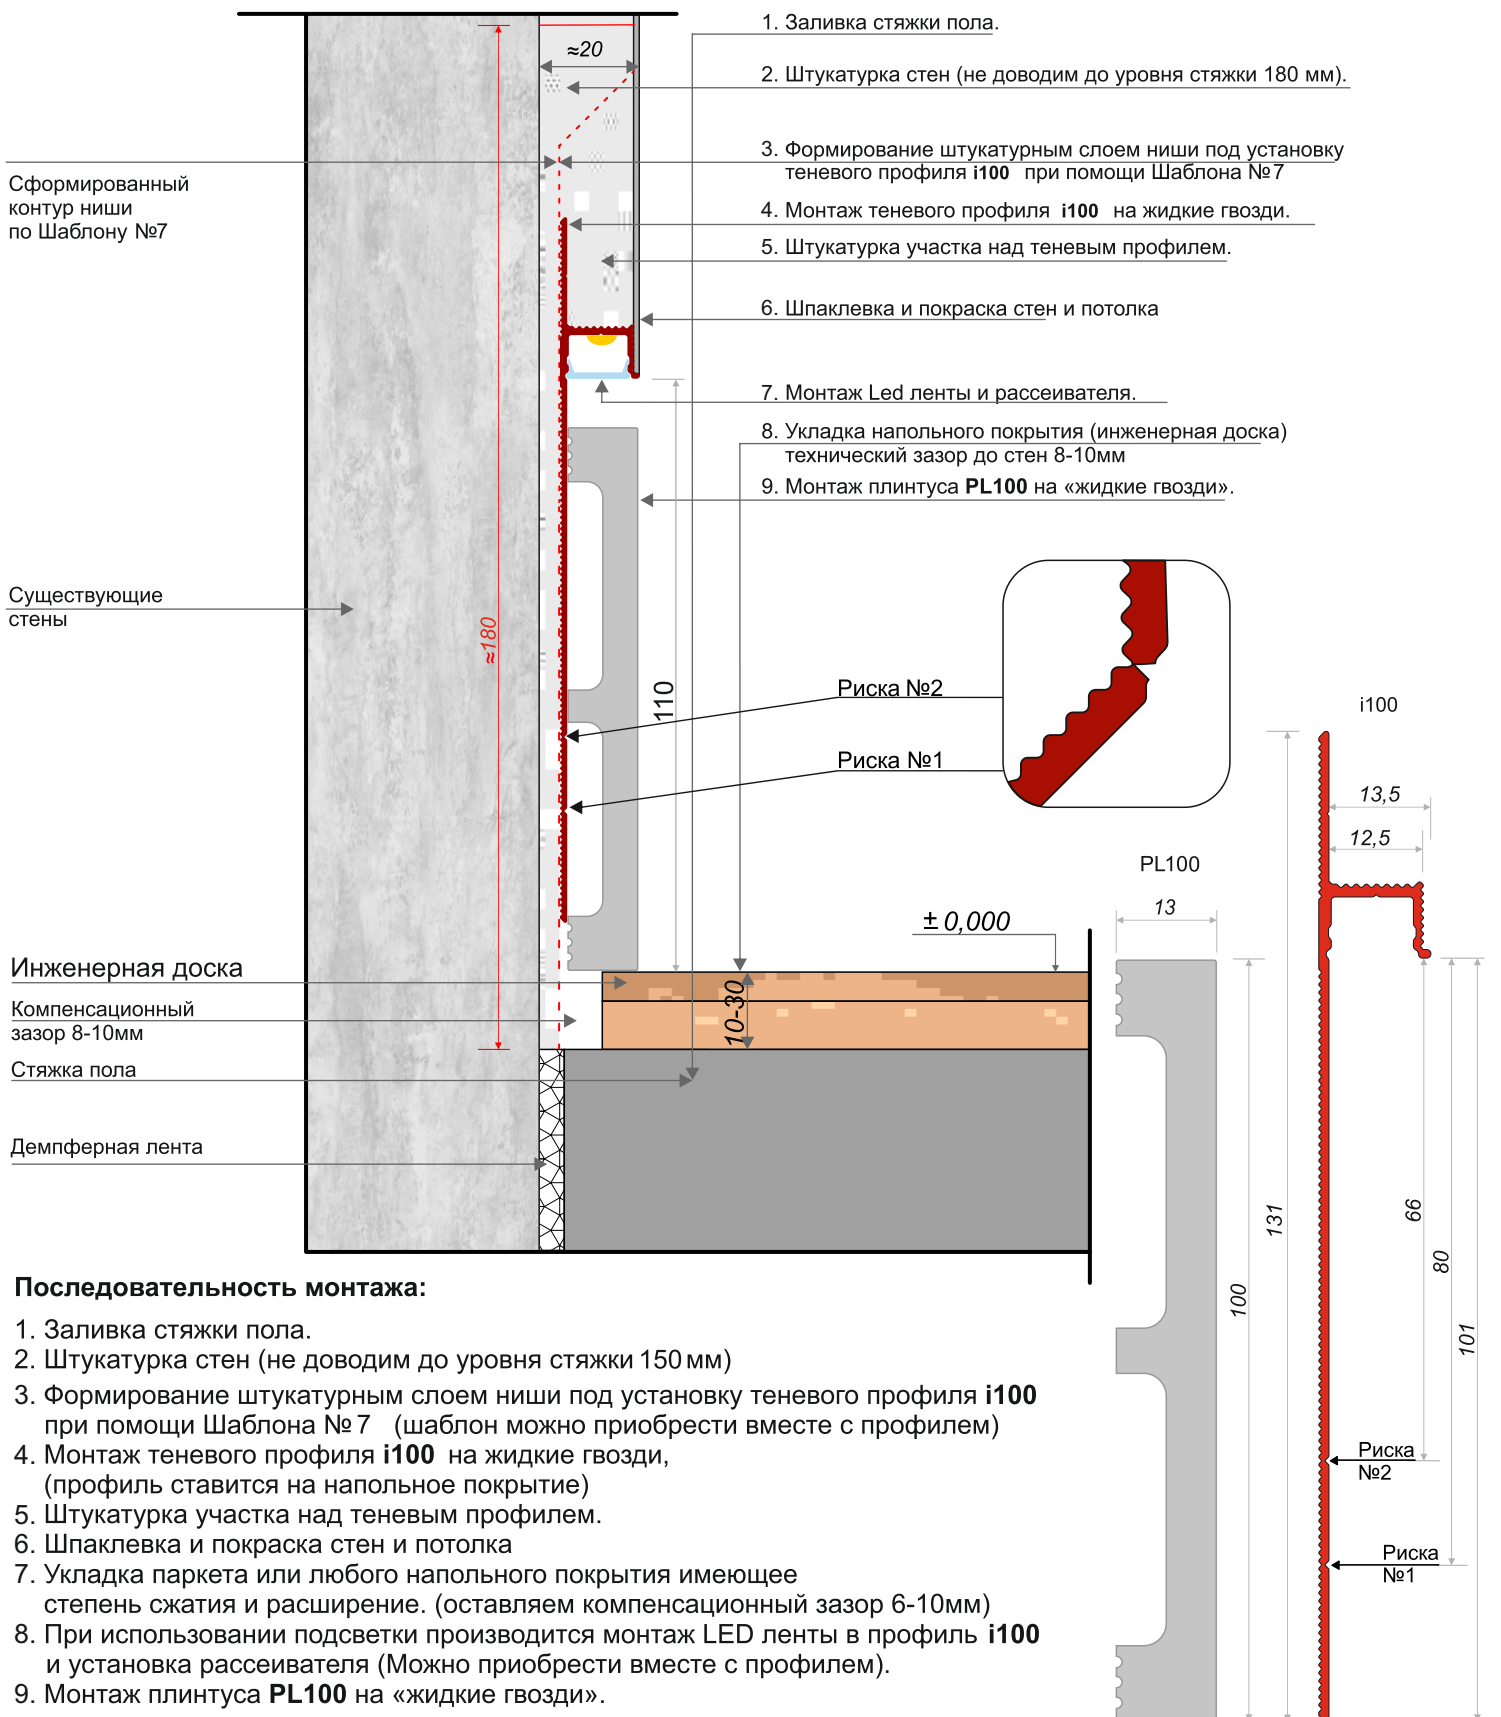

Последовательность монтажа:

1. Заливка стяжки пола.
2. Штукатурка стен (не доводим до уровня стяжки 150 мм)
3. Формирование штукатурным слоем ниши под установку теневого профиля i100 при помощи Шаблона №7 (шаблон можно приобрести вместе с профилем)
4. Монтаж теневого профиля i100 на жидкие гвозди, (профиль ставится на напольное покрытие)
5. Штукатурка участка над теневым профилем.
6. Шпаклевка и покраска стен и потолка
7. Укладка паркета или любого напольного покрытия имеющее степень сжатия и расширение. (оставляем компенсационный зазор 6-10мм)
8. При использовании подсветки производится монтаж LED ленты в профиль i100 и установка рассеивателя (Можно приобрести вместе с профилем).
9. Монтаж плинтуса PL100 на «жидкие гвозди».

Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теневого профиль.


Скрытый плинтус Invisible i100

Монтаж на стену под штукатурку - примыкание к полу

Для напольных покрытий с невидимым компенсационным зазором
(со степенью расширения и сжатия)

Узел Стена - Пол

Вертикальное сечение

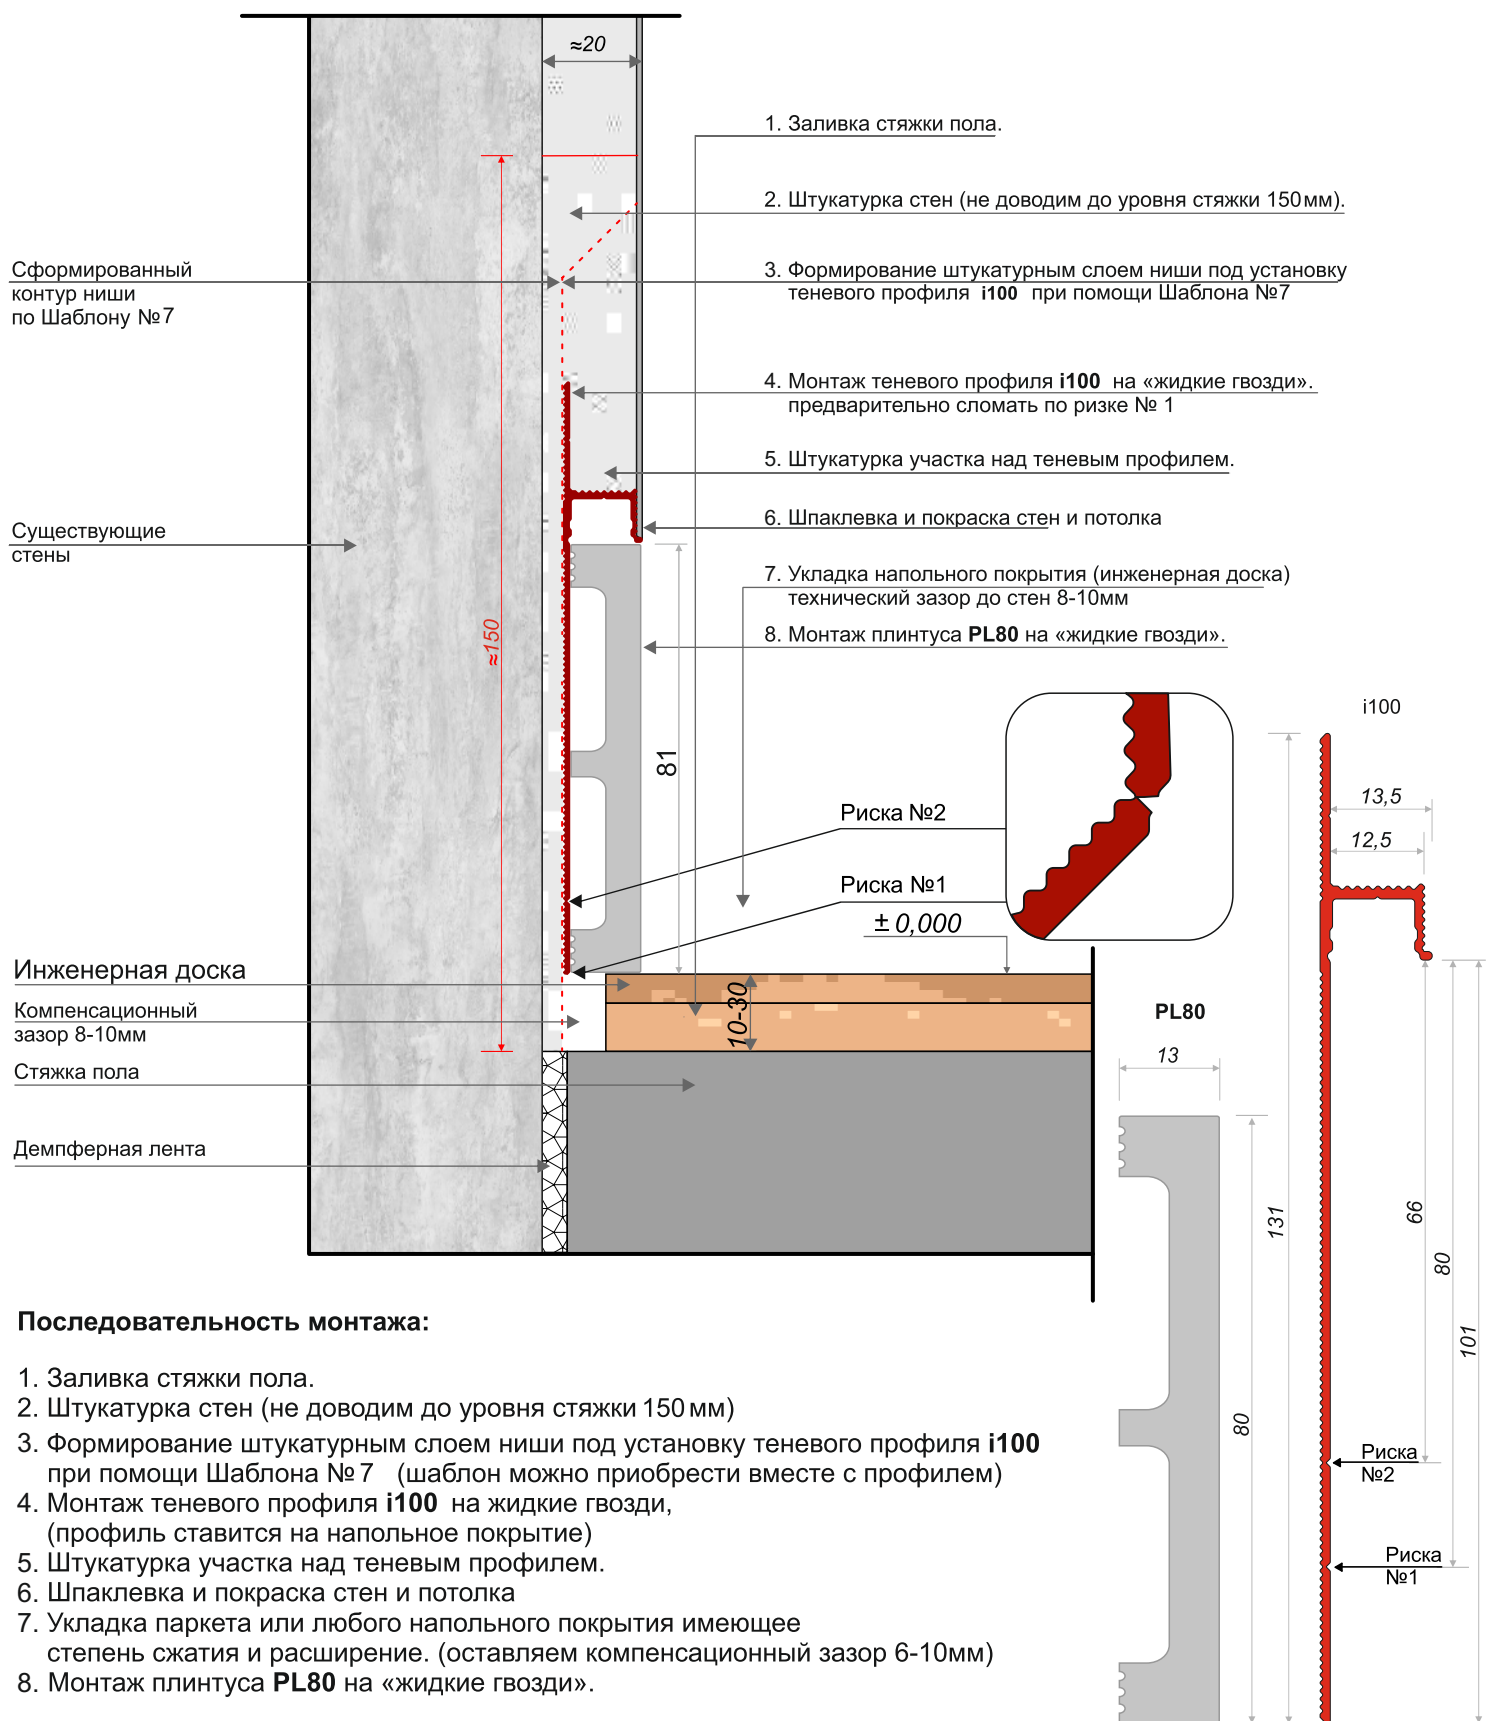

Последовательность монтажа:

1. Заливка стяжки пола.
2. Штукатурка стен (не доводим до уровня стяжки 150 мм)
3. Формирование штукатурным слоем ниши под установку теневого профиля i100 при помощи Шаблона №7 (шаблон можно приобрести вместе с профилем)
4. Монтаж теневого профиля i100 на жидкие гвозди, (профиль ставится на напольное покрытие)
5. Штукатурка участка над теневым профилем.
6. Шпаклевка и покраска стен и потолка
7. Укладка паркета или любого напольного покрытия имеющее степень сжатия и расширения. (оставляем компенсационный зазор 6-10мм)
8. Монтаж плинтуса PL80 на «жидкие гвозди».

Примечание:


- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теневого профиль.

Скрытый плинтус Invisible i100

Монтаж на стену под штукатурку - примыкание к полу
Для напольных покрытий (без степени расширения и сжатия)

Узел Стена - Пол

Вертикальное сечение

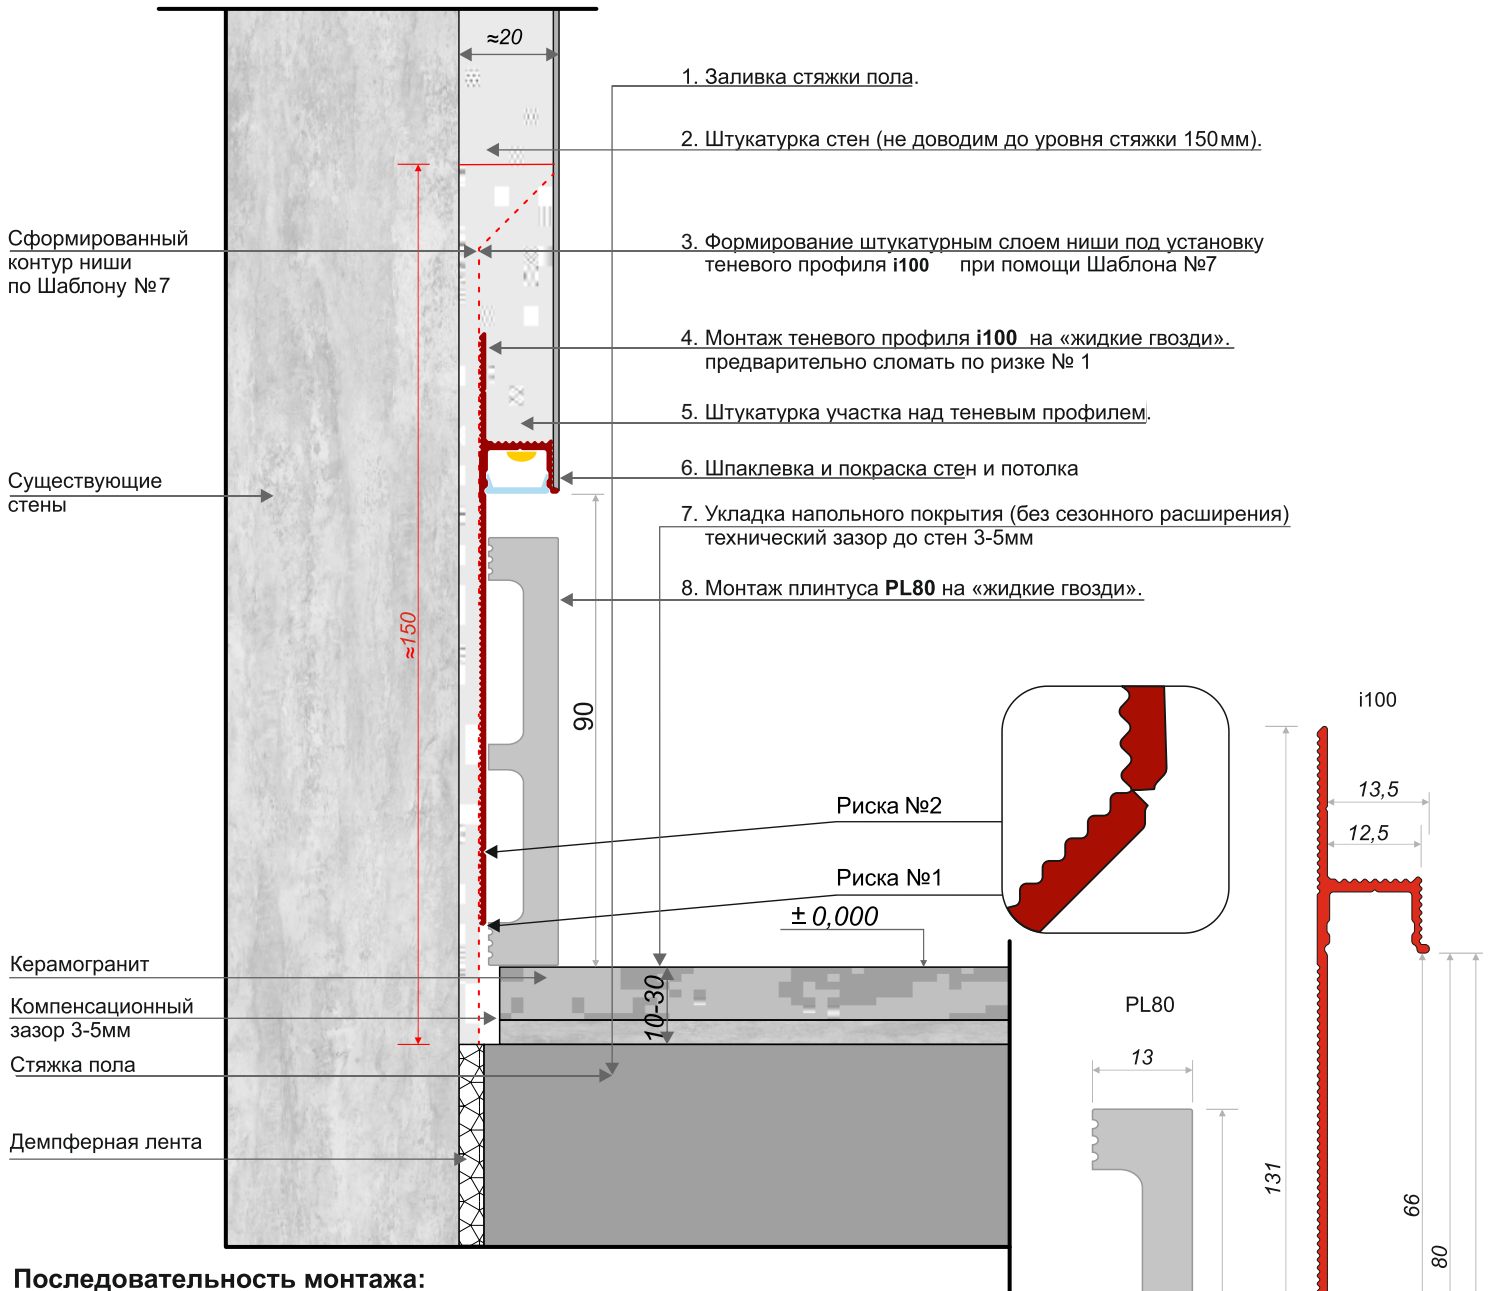

Последовательность монтажа:

1. Заливка стяжки пола.
2. Штукатурка стен (не доводим до уровня стяжки 150 мм)
3. Формирование штукатурным слоем ниши под установку теневого профиля **i100** при помощи Шаблона №7 (шаблон можно приобрести вместе с профилем)
4. Монтаж теневого профиля **i100** на жидкие гвозди, (профиль ставится на напольное покрытие)
5. Штукатурка участка над теньевым профилем.
6. Шпаклевка и покраска стен и потолка
7. Укладка керамогранита, или любого напольного покрытия не имеющее степень сжатия и расширения.
8. При использовании подсветки производится монтаж LED ленты в профиль **i100** и установка рассеивателя (Можно приобрести вместе с профилем).
9. Монтаж плинтуса **PL80** на «жидкие гвозди».

Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теньевой профиль.